

Montageanleitung OCCHIO

Deckenteil:

Befestigung der Deckenplatte (1) mit vormontiertem Trafo 80VA mittels Befestigungsschrauben an der Decke. Für diese Befestigung sind die 3 Löcher $d = 6$ mm ohne Gewinde zu verwenden. Zum Montieren können die Seile an den Klemmen (B) gelöst werden. Achtung Stromlauf beachten und Isolierbuchsen (4) unter den Klemmen (B) nicht vergessen! Die 230 V / 120 V Zuleitung an die vorhandene Lüsterklemme befestigen.

Die Ronde (2) wird mit 3 Stück M 6 Schrauben, die in die Deckenplatte (1) geschraubt werden, befestigt. Als Abstandhalter werden Hülsen über die Schrauben gesteckt. Den Deckel (3) aufsetzen und die Rändelmuttern gegenschauben.

Aufhängung:

Die Seile, die durch die Klemmen (A) laufen, müssen durch die Klemmen (B) geführt werden. Die zwei stromführenden Seile, die an den Klemmen (A) rot markiert sind, werden mit den zwei Leitungen vom Trafo in der Klemme (B) verbunden. Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises funktioniert die Leuchte nicht. Sind die Seile auf die gewünschte Länge gebracht, werden sie festgeklemmt und direkt über der Klemme (B) abgeschnitten. Wenn die Seile nicht gekürzt werden, ist unbedingt darauf zu achten, daß keine Berührung der Seile untereinander bzw. keine Berührung der Seile am Gehäuse stattfindet (= Kurzschluss). Die Seile können auch an den unteren Klemmen (C) gekürzt werden. Der Inbusschlüssel zum Lösen der unteren Klemmen (C) ist beigelegt.

Alle 3 Rändelschrauben (A) lösen, Reflektorkreuz etwas auf den Seilen hochschieben und Linse einlegen. Leuchtmittel einsetzen und mit vorhandenen Federn festsetzen. Nunmehr das Reflektorkreuz in Position bringen (günstigster Abstand Unterkante Reflektor bis Oberkante Linse: 2 - 4 cm). Die Rändelschrauben (A) unbedingt fest anziehen.

Schwarzen Abdeckring zwischen Ronde (2) und Deckenplatte (1) legen und zusammenstecken - zum Austausch der Sicherung ist der Abdeckring zu lösen.

Assembling Instruction OCCHIO

Ceiling part:

Fixing the ceiling - plate (1) with the already assembled transformer 80 VA with fixing - screws to the ceiling. For fastening use the 3 holes, $d = 6$ mm without thread. For assembling the wires can be loosened on clamps (B). Attention : watch the circuit of current and do not forget the insulating bushes (4) underneath the clamps (B)! Connect the 230V / 120V power supply cable to the existing clamps.

The round (2) has to be fixed with the three M 6 screws, which will be screwed into the ceiling - plate. As spacers, the bushings have to be pulled over the screws. Put on the cover (3) and the knurled thumb nuts have to be screwed tight on order to fasten it.

Hanging up:

Make sure that wires, which are leading through the clamps (A) (who are marked red - live wired!) have to be pulled through clamp (B) and then have to be clamped to the transformer - wires. The lamps will not work, if this advice will be ignored! When the wires are shortened to the required length, they have to be clamped and cut off directly on top of clamp (B). When the wires do not have to be shortened, make sure that they do not touch each other and / or the wires inside the transformer-casing do not touch each other (= short-circuit). The wires can be shortened on the below clamps (C) as well.. An Allen-type-wrench for loosening the below clamps (C) is enclosed.

Loosen all 3 knurled head screws (A), lift up the reflector-cross a little bit on the wires and insert the lense, install the luminant (bulb) by fixing with the springs. Now the reflector-cross has to be adjusted (appropriate distance : low edge of reflector to upper edge lense = 2 to 4 cm). Make sure to tighten the knurled head screws (A).

Put the black cover-ring between ronde (2) and the ceiling-plate (1) and stick it together. For changing the fuse loosen the cover-ring.

ALLGEMEINE HINWEISE

Hängeleuchte Niedervolt 12V
Leuchtmittel: 50W / GX 5.3 / 55°
Sicherung: 0,63 AT

Montagezubehör:

1 Inbusschlüssel
3 Schrauben
3 Dübel

Zusatzinformation:

Sollte die Leuchte gedimmt werden, muß ein Phasenanschnittdimmer für induktive Last verwendet werden. Wir weisen darauf hin, daß die Leuchte bei vorgeschaltetem Dimmer sehr starke "Brummgeräusche" erzeugen kann. Bei Beanstandungen unbedingt die gesamte Leuchte ohne Glaslinse zurücksenden.

Sonstige Eingriffe in die Leuchte verwirken den Garantieanspruch.

Achtung:

Leuchten sind nur vom Fachmann zu installieren !

Der Leuchtmittelwechsel muß im kalten und spannungsfreien Zustand erfolgen.

GENERAL NOTES

Suspended lamp low voltage 12V
Luminants: 50W / GX 5.3 / 55°
Fuses use 0,63 AT for 230 V
Fuses use 0,80 AT for 120 V

Assembling accessories:

1 Allen-type-wrench
3 screws
3 dowels

Additional Information:

In order to dimm the lamp, use a dimmer for conventional transformers only. Be advised that buzzing noises may be heard, when an external dimmer is used. In case of any objections, please send the lamp without the glass-lense.


All other manipulations to the lamp will forfeit a guarantee-claim

Attention:

The lamps have to be installed by an electrician only !

In order to change the luminants make sure that the lamp is cold and the voltage is switched off.

ANTA.

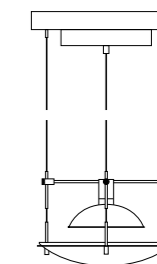

OCCHIO
Hängeleuchte
Suspended lamp

ANTA Leuchten GmbH
www.anta.de
D- 22869 Schenefeld
Stand: März 2002

